

# 团 标 准

T/CNS 51.2—2021

## 核电厂用合金钢构筑成形工艺技术要求 第 2 部分：组坯封焊

Additive forging technique applied to alloy steel used in nuclear power plant—  
Part 2:Slab assembling and seam welding

2021-07-26 发布

2021-11-01 实施

中 国 核 学 会 发 布



## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 金属构筑前准备 .....	1
5 金属构筑工艺程序 .....	2
6 构筑坯质量检查 .....	3
7 质量保证 .....	4



## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/CNS 51《核电厂用合金钢构筑成形工艺技术要求》的第 2 部分。T/CNS 51 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：连铸板坯；
- 第 2 部分：组坯封焊；
- 第 3 部分：锻造加热。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国科学院金属研究所、伊莱特能源装备股份有限公司、中国原子能科学研究院。

本文件主要起草人：孙明月、徐斌、赵龙哲、任秀凤、李敏、徐海涛、燕春光、银伟、李雅平、李殿中、牛余刚、王明政、李依依。



# 核电厂用合金钢构筑成形工艺技术要求

## 第 2 部分：组坯封焊

### 1 范围

本文件规定了核电厂用 20MnNiMo 合金钢构筑坯制造的前期准备、工艺程序、质量检查和质量保证。

本文件适用于采用金属构筑成形工艺生产 20MnNiMo 合金钢大型锻件的构筑坯的加工制造。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16923 钢件的正火与退火

NB/T 20003.4 核电厂核岛机械设备无损检测 第 4 部分：渗透检测

T/CNS 51.1 核电厂用合金钢的构筑成形工艺技术要求 第 1 部分：连铸板坯

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**构筑坯 additive forging billet**

多块连铸板坯或锻坯经表面加工、清洁、堆垛、封装完成后的钢坯。

#### 3.2

**上层错位 upper misalignment**

两块相邻板坯堆垛时上层钢坯比下层钢坯凸出。

注：〔见图 3 a)〕

#### 3.3

**下层错位 lower misalignment**

两块相邻板坯堆垛时上层钢坯比下层钢坯凹入。

注：〔见图 3 b)〕

### 4 金属构筑前准备

4.1 金属构筑用合金钢连铸板坯应满足 T/CNS 51.1 的要求。

4.2 合金钢连铸板坯及构筑用锻坯，构筑前应进行消应力退火处理。消应力退火应符合 GB/T 16923 的规定。

4.3 根据所需锻坯的质量设计构筑板坯尺寸，板坯长宽尺寸差( $L_1 - L_2$ )应不大于长边  $L_1$  的 50%，构筑坯高宽比( $h : L_2$ )或高径比( $h : d$ )应保持在 1.2~2.8 之间。构筑坯按照图 1 设计。

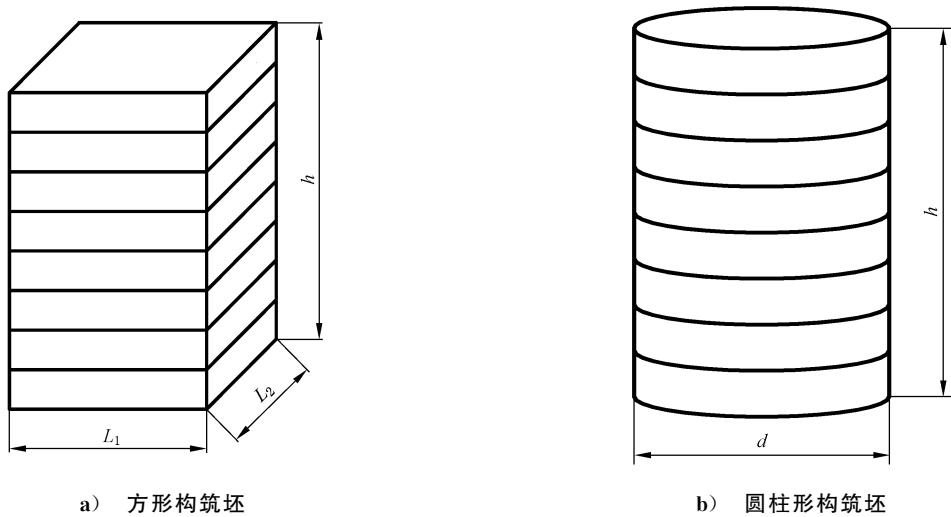


图 1 构筑坯结构示意图

## 5 金属构筑工艺程序

### 5.1 板坯加工及表面处理

- 5.1.1 板坯加工完成时, 相邻矩形板坯长宽尺寸差都应 $\leq 3$  mm, 相邻圆柱形坯料直径差应 $\leq 2$  mm。
- 5.1.2 板坯上下表面加工痕迹应全部打磨去除, 打磨后粗糙度应  $R_a \leq 3.2 \mu\text{m}$ 。
- 5.1.3 靠近上下表面的侧面也应进行打磨, 打磨宽度应 $\geq 20$  mm。
- 5.1.4 板坯表面应去除氧化物, 粗糙度  $R_a \leq 3.2 \mu\text{m}$ , 表面应无肉眼可见的缺陷、油污、水渍、灰尘、颗粒物等污染物。

### 5.2 板坯堆垛

- 5.2.1 堆垛前应确保板坯上下表面无任何污染物残留。
- 5.2.2 板坯堆垛应直接垂直下落对齐, 不应在板坯接触后产生滑动。板坯堆垛见图 2。

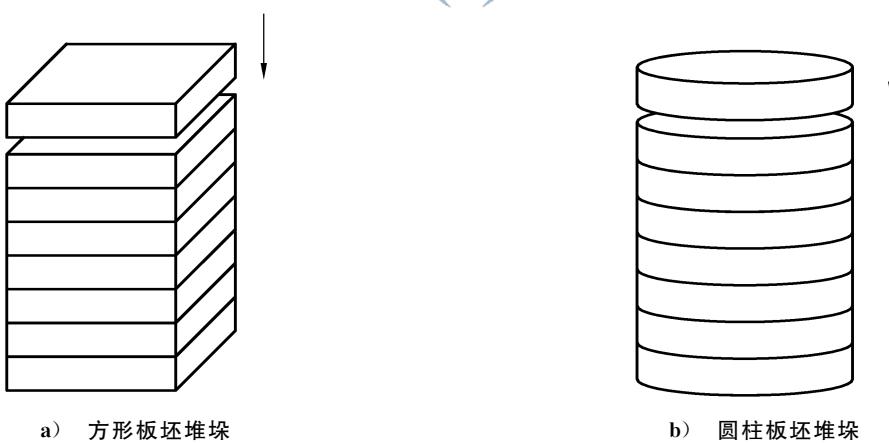


图 2 板坯堆垛示意图(图中箭头所指方向为组坯方向)

- 5.2.3 板坯堆垛完成后, 相邻板坯间单边上层错位应  $D_1 \leq 2.0$  mm, 单边下层错位应  $D_2 \leq 2.5$  mm。板坯间隙应 $\leq 1.5$  mm。错位形式见图 3。

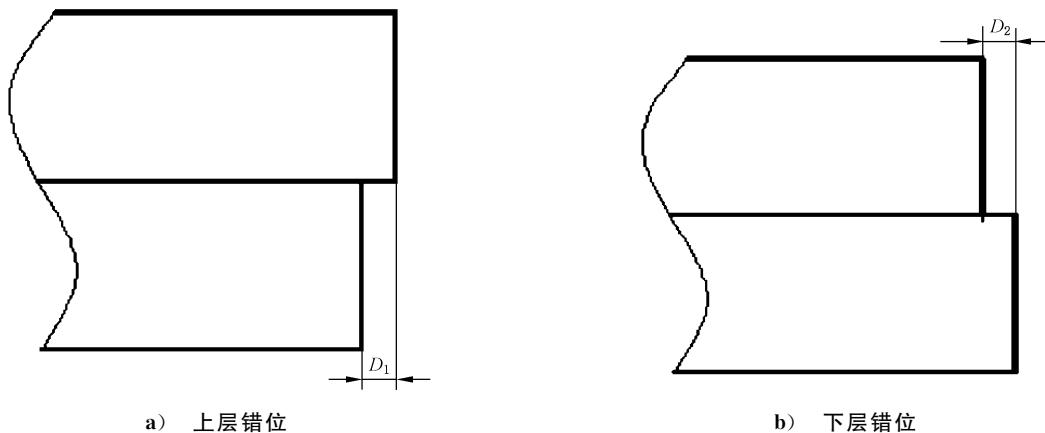


图 3 单边错位示意图

5.2.4 板坯堆垛时间应尽可能短,打磨完成到堆垛后抽真空总时间不应超过 12 h。

### 5.3 真空电子束封焊

5.3.1 封焊前应开展焊接工艺评定。

5.3.2 对待焊板坯进行剩磁检测,磁通量密度一般不大于  $5 \times 10^{-4}$  T,以不影响正常焊接为准。当剩磁超标时应进行退磁处理。

5.3.3 板坯封焊时,真空室内真空度应  $\leq 8.0 \times 10^{-2}$  Pa。

5.3.4 焊缝熔深及焊缝深宽比应满足表 1 规定。

5.3.5 在板坯没有完成封装前,焊接过程不得破真空,如果因为设备故障等原因不得不破真空时,总破真空时间不应超过 6 h。

表 1 真空电子束焊接熔深

边长 mm	稳流焊接熔深 mm	起弧、收弧焊接熔深 mm	焊缝深宽比
<500	$\geq 20$	$\geq 15$	3-5
500~1 000	$\geq 25$	$\geq 20$	4-6
>1 000	$\geq 30$	$\geq 25$	5-8

### 6 构筑坯质量检查

6.1 焊接完成后目视检验焊缝表面外观质量,不应有可见裂纹、焊缝不连续等目视缺陷,焊缝表面凹坑深度不应大于 5 mm。

6.2 凹坑深度大于 5 mm、小于 10 mm 时,要对该区域进行修磨,修磨区域深宽比不大于 5 : 1,周边圆滑过渡;凹坑深度大于 10 mm 时,应进行补焊。

6.3 当目视无法判断焊缝表面是否存在裂纹时,可采用渗透探伤法对该区域进行局部探伤,渗透检测应按照 NB/T 20003.4 进行。若有裂纹,且裂纹深度不大于有效熔深的 2/3 时,可采用表面补焊的方式进行补焊。若裂纹深度大于有效熔深的 2/3 时,应将本层焊缝锯开后重新进行打磨、清洁、组坯、封焊。

## 7 质量保证

7.1 组坯封焊工艺操作区域应严格控制油类、脂类等污染物。

7.2 打磨组坯时,应尽量在干燥环境下进行,环境相对湿度应不大于 70%,否则应增加必要的通风设施。

---



中国核学会  
团体标准

核电厂用合金钢构筑成形工艺技术要求

第2部分：组坯封焊

T/CNS 51.2—2021

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室：(010)68533533 发行中心：(010)51780238

读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2022年1月第一版 2022年1月第一次印刷

\*

书号：155066·5-3788 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68510107

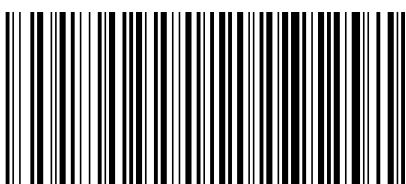

T/CNS 51.2-2021



码上扫一扫 正版服务到